

F-2 2mmバalsa(左側板)
BALSA(LEFT FUSE. SIDE)

プラスチックパイプ
PLASTIC TUBE


25mm

25mm

L-1 1mmベニヤ
PLYWOOD

※コントロールホーンL-1はフィルム貼りの後、
リネージの時に接着します。

I-1 3mmバalsa
BALSA

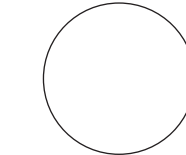

I-2 3mmバalsa
BALSA

1/3

図面1/3の
右下部分に
なります。
J-5、J-6をI-5、
I-6に訂正です
(2箇所)。

組み立てに必要なもの

■ 工具

- カッターナイフ ・ プラスドライバー (中・小)
- ラジオペンチ ・ ペンチ ・ ニッパー
- ハサミ ・ セロテープ ・ キリ ・ クリップ ・ Zベンダー
- サンドペーパー #120及#400
- ボールペン ・ 定規 ・ カバリング用アイロン
- はんだごて ・ アルコールやウエス (ポロ布) 等

■ 接着剤

- 瞬間接着剤OKボンドBW及びHW
- エポキシ接着剤

■ 被覆用フィルム

- ドライタイプフィルム 約2m

■ ステッカー

- ホームページからダウンロードし印刷して下さい。

<http://www.okmodel.co.jp/download/index.html>

- ・飛行前に重心位置、各舵の方向、各舵のニュートラルを必ず確認しましょう。
- ・リポバッテリーは、飛行前に満充電にします。リポバッテリーを保管する場合には3.9V/セルまで放電してください。満充電で保管するとバッテリーの寿命が短くなります。
- ・風速5m以上の風が強い場合は飛行させないでください。
- ・公園など人の多いところで飛行してはいけません。
- ・安全に飛行させるように心がけましょう。墜落や事故の責任は、全て操縦者にあります。

パーツリスト

A : 1.5x80x600mm バalsa (レーザーカット・プランク) 1
B : 1.5x80x600mm バalsa (レーザーカット・プランク) 1
C : 1.5x80x600mm バalsa (レーザーカット・プランク) 1
D : 1.5x80x600mm バalsa (レーザーカット・プランク) 1
E : 2x80x600mm バalsa (レーザーカット・リブ) 2
F : 2x80x600mm バalsa (レーザーカット・胴体) 1
G : 2x80x600mm バalsa (レーザーカット・胴体) 1
H : 2x80x600mm バalsa (レーザーカット・胴体) 1
I : 3x80x600mm バalsa (レーザーカット・尾翼) 1
J : 3x80x300mm バalsa (レーザーカット・尾翼) 1
K : 2x80x300mm ベニヤ (レーザーカット) 1
L : 1x35x35mm ベニヤ (レーザーカット) 1
M : 3mm ベニヤ (レーザーカット・ゲージ) 1
2X80X300mm バalsaプランク材 1
6mm バalsa成型材 L=310mm (外翼前縁) 2
6mm バalsa成型材 L=602mm (中央翼前縁) 1
10mm バalsa三角材 L=450mm 1
3 x 10 x 590mm ヒノキ (スパー) 1
2.6 x 16mm タッピングビス (主翼固定用) 1
2mm ピアノ線 L=40mm (主翼ノックピン) 1
3 x 8mm ビス (モーター固定用) 2
0.8mm ピアノ線 L=550mm (ラダープッシュロッド) 1
0.8mm ピアノ線 L=500mm (エレベータープッシュロッド) 1
プラスチックパイプ 内径1.4mm L=500mm 2

PARTS LIST

A : 1.5x80x600mm Balsa (Laser cut・plank) 1
B : 1.5x80x600mm Balsa (Laser cut・plank) 1
C : 1.5x80x600mm Balsa (Laser cut・plank) 1
D : 1.5x80x600mm Balsa (Laser cut・plank) 1
E : 2x80x600mm Balsa (Laser cut・rib) 2
F : 2x80x600mm Balsa (Laser cut・fuse.) 1
G : 2x80x600mm Balsa (Laser cut・fuse.) 1
H : 2x80x600mm Balsa (Laser cut・fuse.) 1
I : 3x80x600mm Balsa (Laser cut・tail) 1
J : 3x80x600mm Balsa (Laser cut・tail) 1
K : 2x80x300mm Plywood (Laser cut) 1
L : 1x35x35mm Plywood (Laser cut) 1
M : 3mm Plywood (Laser cut) 1
2X80X300mm Balsa planking 1
6mm Shaped Balsa L=310mm (Tip Wing Leading Edge) 2
6mm Shaped Balsa L=602mm (Center Wing L-Edge) 1
10mm Triangle Balsa L=450mm 1
3 x 10 x 590mm Spruce (Spar) 1
2.6 x 16mm Self Tapping Screw 1
2mm Piano wire L=40mm (Wing dowel) 1
3 x 8mm Screw (motor fixing) 2
0.8mm Piano wire L=550mm (Rudder pushrod) 1
0.8mm Piano wire L=500mm (Elevator pushrod) 1
Plastic tube I.D.=1.4mm L=500mm 2

(正) I-5

J-5 3mmバalsa
BALSA


(正) I-6

J-6 3mmバalsa
BALSA


OK MODEL CO.,LTD.

主翼に穴を開け、その穴に合うように接着します。


C-2 1.5mm/バルサ
BALSA

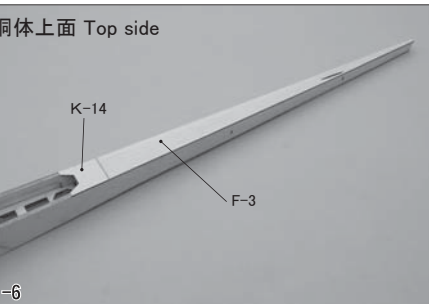

K-14の後ろに接着します。裏表を間違わないようにしてください。また胴体が曲がらないように注意して接着して下さい。
F-3 on top of the fuselage.

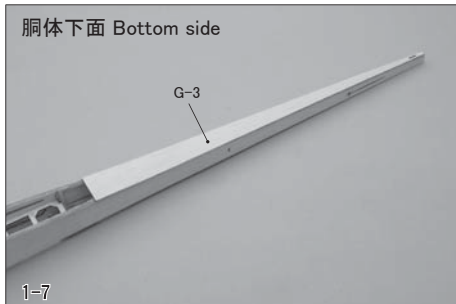


胴体下面にG-3を接着します。
Glue G-3 on top of the fuselage.

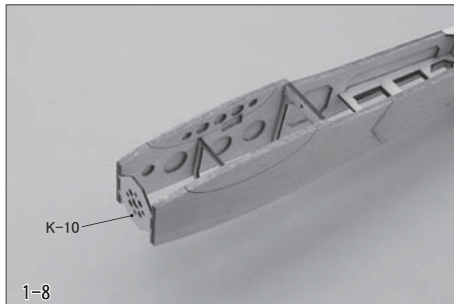


モーターマウントK-10を機首に接着します。
Glue the motor mount K-10 on the nose as shown.


C-3 1.5mm/バルサ
BALSA

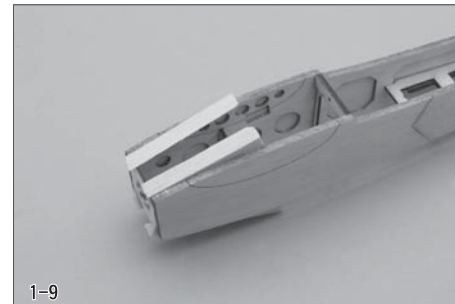


10x10mm/バルサ三角材85mmの長さに4本切り、写真の様に機首上下に接着します。
Glue the 4pcs. of 10x10 balsa triangle top and bottom of the nose as shown.

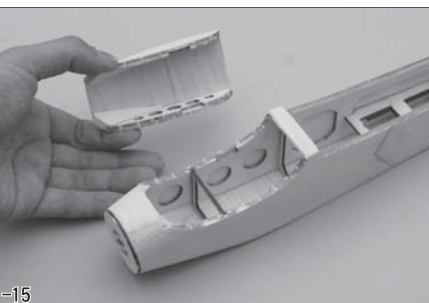


首部を整形した後、キャンピー部を切り離します。
Round the edges of the canopy as above. Carefully cut out the canopy along the cutout line of the fuselage side.

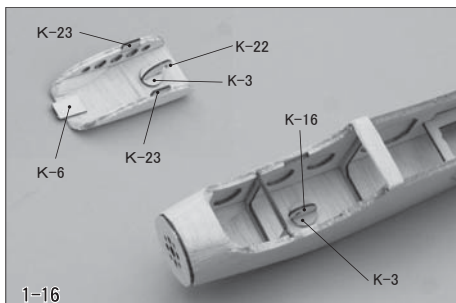


キャンピーに固定用のタブとゴムを掛けるフックを接着します。フィルム貼りを済ませた後の方が楽に行えます。
Glue the tab on the canopy after film covered. Also assemble the hook for the rubber band for canopy fixing parts.

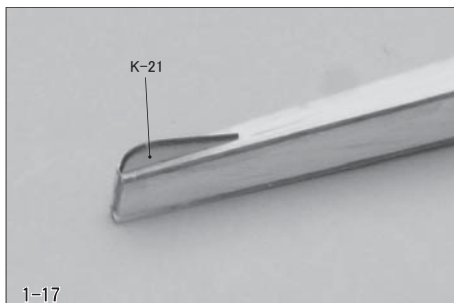


尾ソリK-21を胴体下面に接着します。フィルム貼りを済ませた後の方が楽に行えます。
Glue the tail skid on the bottom of the fuselage after film covered.

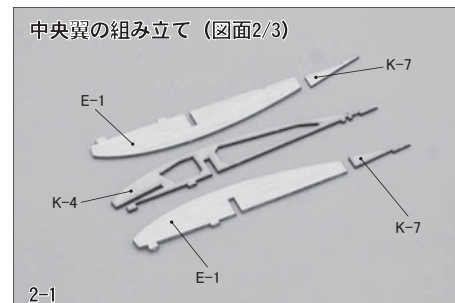


2mmベニヤの中央リブK-4とE-1,K-7を合わせて接着します。
Assemble central rib with K-7 (2 pcs.), E-1(2 pcs.) and K-4.

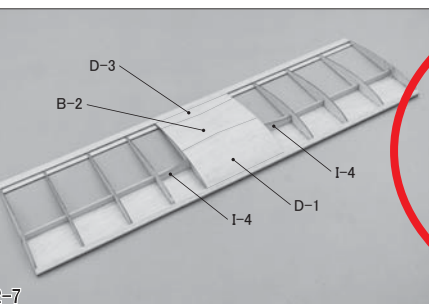


翼中央上面ブランクをB-2,D-1とD-3を使って行います。補強材を写真の位置に接着します。
Assemble the top center wing using B-2,D-1 and D-3. Glue I-4 onto the spar.

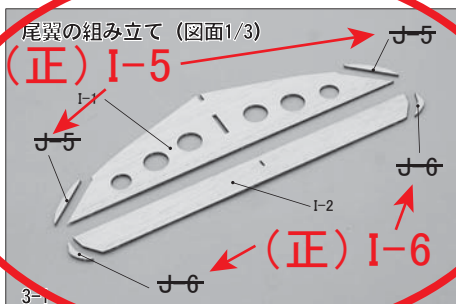

上記の部品を使って水平尾翼を組み立てます。エレベーターの後縁は図面を参考にして斜めに削ります。
Use the above listed parts for the H. Stab. assembly. Carefully sand the trailing edges of the elevator.

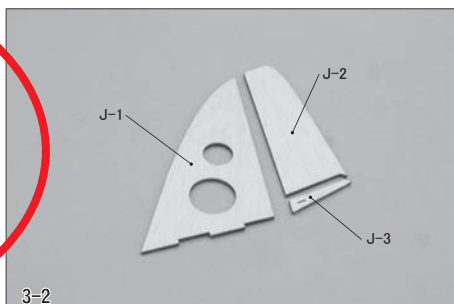

上記の部品を使って垂直尾翼を組み立てます。ラダーの後縁は図面を参考にして斜めに削ります。
Use the above listed parts for the V. fin assembly. Carefully sand the trailing edges of the rudder.

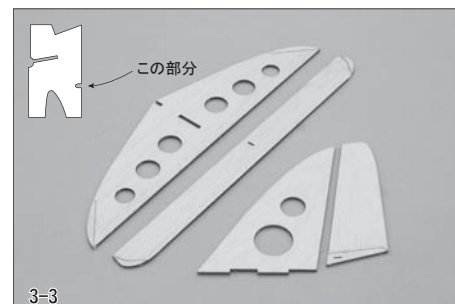




尾翼の前縁は、治具Mに合うように丸く削り仕上げます。
After assembled carefully shape the leading edge of the Stab. and fin. to match the shape of the jig M.

2/3

図面2/3の右下部分になります。J-5、J-6をI-5、I-6に訂正です(計4箇所)。

3/3

図面3/3の
左上部分に
なります。
E-10をE-12に
訂正です(3箇所)。

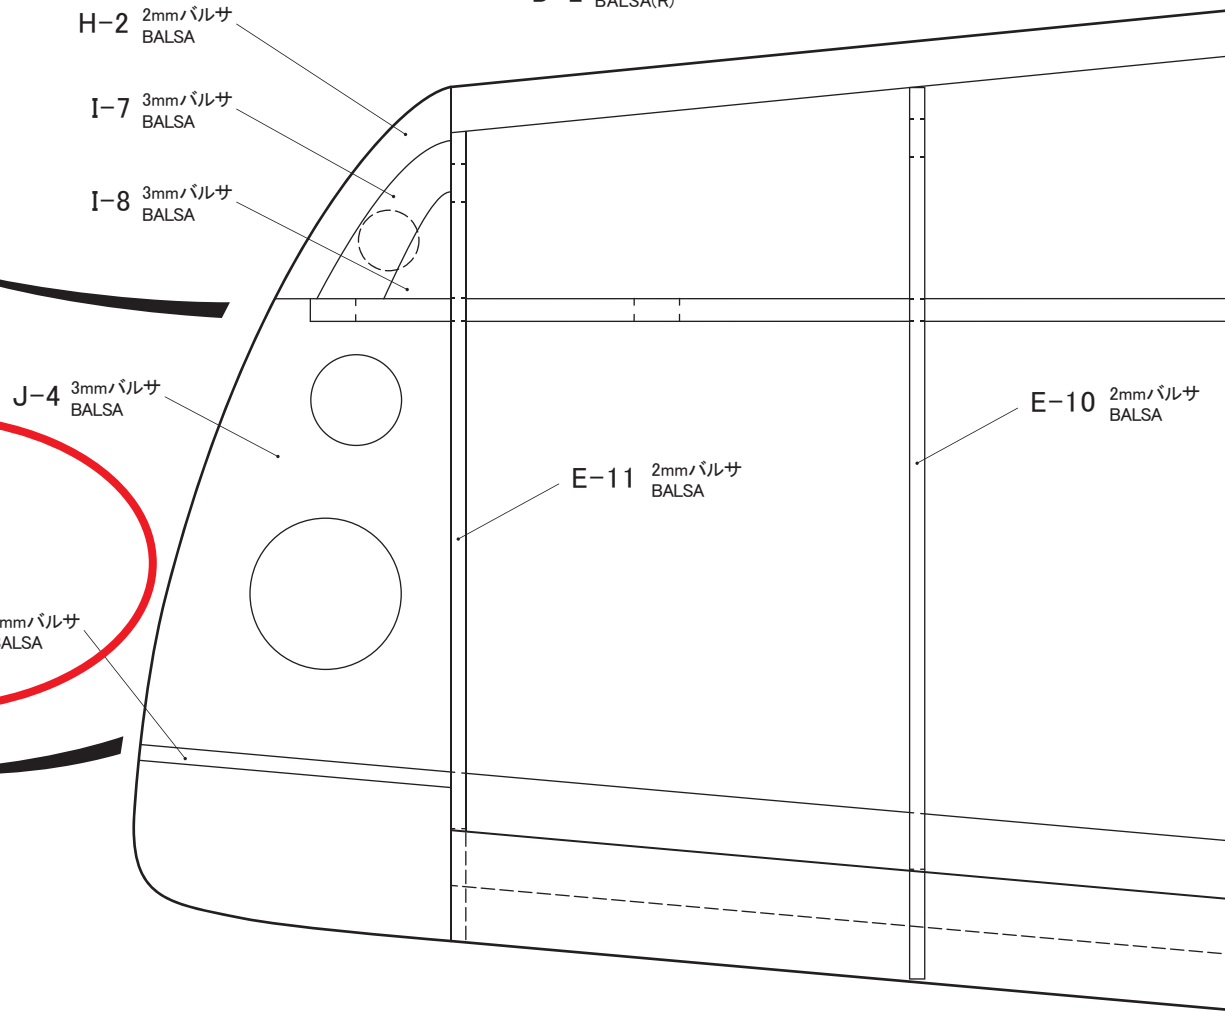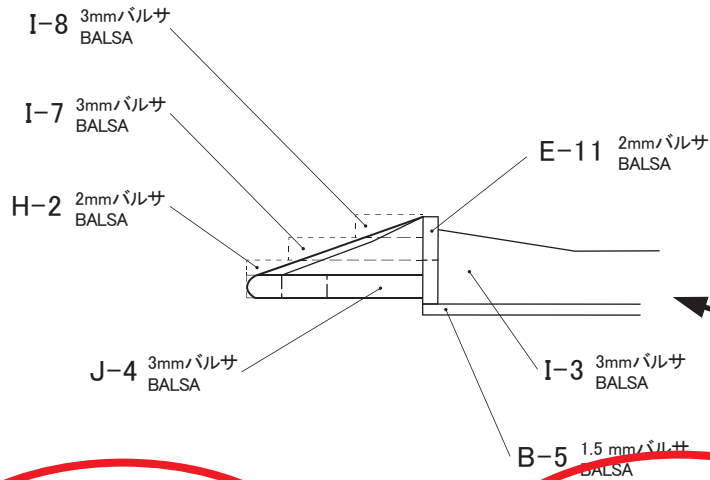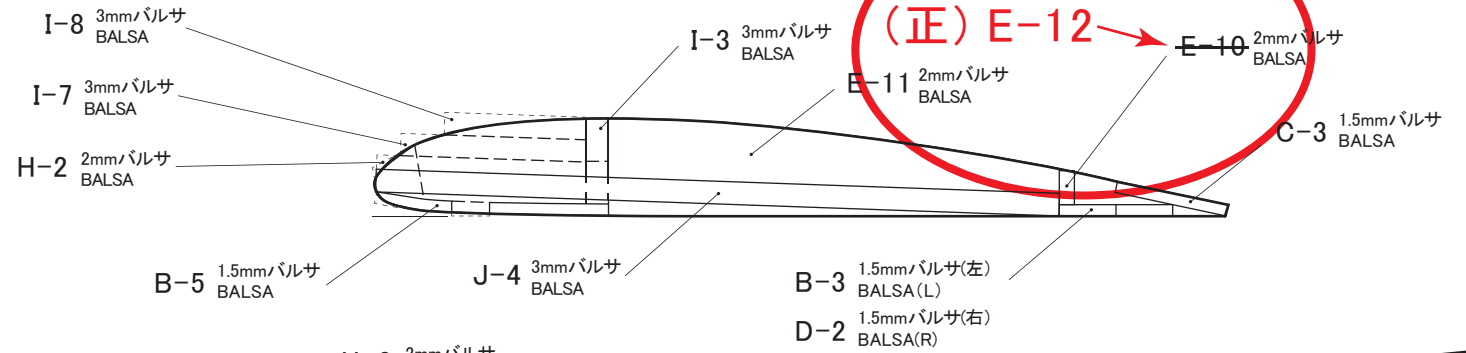

(正) E-12

E-10 2mm/バルサ Balsa

(正) E-12

E-10 2mm/バルサ Balsa

C-3 1.5mm/バルサ Balsa

3/3

図面3/3の右下部分になります。
E-10をE-12に訂正です(3箇所)。

E-10 2mmバalsa
BALSA

E-11 2mmバalsa
BALSA

H-2 2mmバalsa
BALSA

I-7 3mmバalsa
BALSA

I-8 3mmバalsa
BALSA

(正) E-12

(正) E-12


(正) E-12

E-10 2mmバalsa
BALSA

J-4 3mmバalsa
BALSA


I-3 3mmバalsa
BALSA

M 3mmベニヤ治具
PLYWOOD JIG

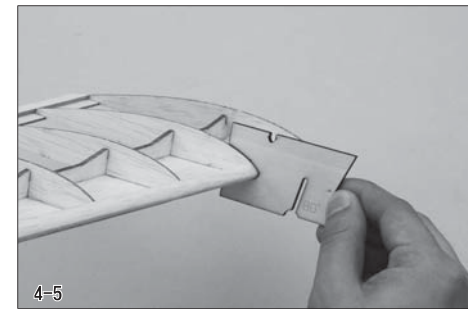

4-5

ゲージに合う様に前縁を成型します。翼端も前縁と綺麗につながるように成型します。
Shape the leading edge to match the gage .

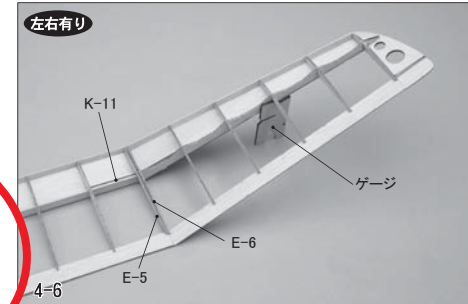

左右有り

K-11


ゲージ

E-6

4-6

中央翼と外翼のE-5-E-6の端面から飛び出したスパーや前縁材をリブと平らになるように成型し、カンザシK-11を使って接合します。ゲージを図のように使うと良いでしょう。
Join the center wing and tip wing using joiner K-11.

※ 定盤上で治具をこのように使って上反角が左右同じようになるように接着します。

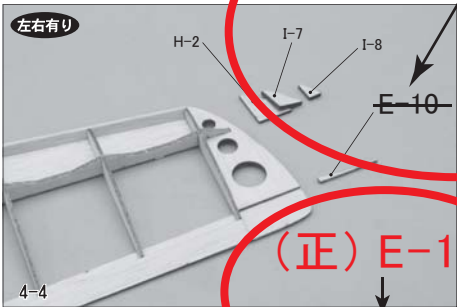

左右有り

H-2

I-7

I-8

E-10

4-4

翼端前縁ブロックH-2,I-7,I-8を接着します。翼端補強E-10もD-2又はB-3の上に接着します。
Glue the tip block and tip reinforcement as shown.

3X10mmヒノキ
SPRUCE

K-11 2mmベニヤ
PLYWOOD